



2013:19

Ekestad folkets park

Antikvarisk medverkan, 2013

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

Rapport 2013:19

Ekestad folkets park

- renovering av betongtrappa

Antikvarisk medverkan, 2013
Österslöv socken, 1160
Kristianstad kommun
Skåne län

Jimmy Juhlin Alftberg

Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 97 80 vx

www.regionmuseet.se

© 2013 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
E-rapport 2013:19

Omslagsfoto: Trappan under arbetet.
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502.


Ekestad folkets park - renovering av betongtrappa

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	5
Administrativa uppgifter	5
Byggnadshistorik med relevans för ärendet	5
Skyddsföreskrifter enligt KML	5
Skadebild	5
Utförda åtgärder	6
Iakttagelser under restaureringen	8
Avvikelser från arbetshandlingar	8
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	8
Övriga handlingar med relevans för ärendet	8



Kristianstad kommun, Ekestad ungefärligt markerat.

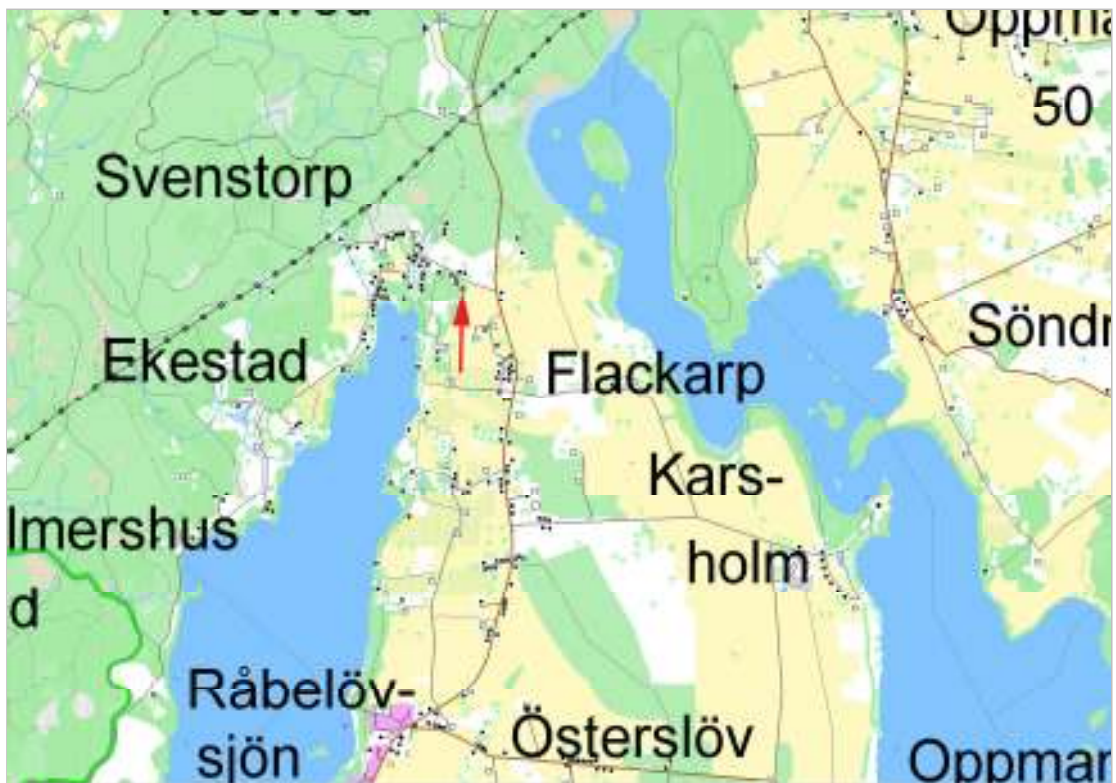

Del av Österslöv socken, Ekestad folkets park markerad.

Sammanfattning av utförda åtgärder

Den norra betongtrappan, vid huvudentrén, har renoverats genom pågjutning av vangsidor, sätt- och plansteg.

Administrativa uppgifter

Objekt	Ekestad folkets park, Flackarp 1:9
Socken	Österslöv
Kommun	Kristianstad
Arbetshandlingar	2012-10-09, Barum byggtjänst
Länsstyrelsens diarienummer	2013-04-10, 434-23463-12
Regionmuseets diarienummer	K12.20-329-12, 1160
Byggherre/beställare	Andelsföreningen Ekestad folkets park
Entreprenör	Urban Lindh, Barum byggtjänst
Antikvarisk medverkan	Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin Alftberg
Byggnadstid	Juli–augusti 2013
Slutbesiktning	2013-08-06
Bidrag till kulturmiljövård	12 160:- inkl. moms
Rapport granskad av	Helene Stalin Åkesson

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Ekestad folkets park uppfördes av de i trakten boende som en andelsbyggnad 1929. Anläggningen är märkvärdig på så sätt att de övre väggsektionerna längs med norra, västra och södra sidan kan monteras ned. Därmed skapas en mer eller mindre öppen dansbana. I källaren finns även en arrestlokal bevarad. På 1950-talet skedde viss tillbyggnad, bl a monterades dubbla svängdörrar in mot dansbanan. Troligtvis uppfördes även den nu renoverade betongtrappan vid detta tillfälle.

Skyddsföreskrifter enligt KML

Byggnaden skyddas sedan 2004 som byggnadsminne. Viss del av interiörens östra parti, vilken inrymmer nybyggda toaletter och ett modernt kök, är undantagna från skyddsföreskrifterna. I övrigt är hela byggnaden till sin exteriör skyddad, inklusive en mindre förråds- och toalettbyggnad ca 10 meter sydöst om parken.

Skadebild

Den norra trappan uppvisade en tämligen hög skadebild i form av frostsprängda och avslagna delar (av främst plan- och sättstegen). Skadebilden bedömdes som naturlig.

Utförda åtgärder

Hela betongtrappan har noggrant rengjorts och samtliga skadade partier har bearbetats med saltsyra (30% lösning). Därefter har primer påförts de skadade partierna (Finja Primer, utspädd med tre delar vatten). Plan- och sättstegen har därefter pågjutits etappvis med ca 1 cm, utfyllnad i skadade partier borträknad.

Då det övre planet befanns vara nästintill i höjd med ändarna på ytterdörrens foder krävdes att det övre, äldre betonglagret bilades bort med ca 1 cm innan gjutningen. Annars hade nytt material byggt för mycket och skapat problem eftersom snickeriarbeten då även hade krävts. I sitt originalutförande hade det övre planet en svag avrinning mot de tre fria sidorna, med ett förhöjt kvadratisk parti längs med dörrens tröskel. Denna tekniska lösning kopierades.

Gjutningarna har skyddats med byggplast (se omslaget). Till formarna har använts formplyfa och ribbor, vilka under arbetet skruvades fast i den äldre betongen. Efter att samtliga steg renoverats har vangsidaorna omputsats ut i nivå med stegen. Nytt bruk till både gjutning och putsning var Finja Bemix 310 High tech.



Efter behandlingen med saltsyra och primer.



Gjutform, nedre plan- och sättsteget.



Hela trappan omgjuten.



Östra vangsidan innan putsning.



Trappan efter putsning av vangsidoerna. Avrinningsytorna på det övre steget kan skönjas.



Trappan innan arbetet.

Iakttagelser under restaureringen

Inga speciella iakttagelser är gjorda.

Avvikelser från arbetshandlingar

Inga avvikelser har noterats.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är väl utfört och bedöms inte inverka negativt på byggnadsminnet. Den visuella skillnaden efter arbetet är avsaknad av patina samt att de putsade partierna på vangsidorna till sin ytstruktur skiljer sig mot de gjutna delarna. Detta bedöms inte som ett problem eftersom trappan med tiden kommer att åldras, vilket gör att skillnaderna jämnas ut. Dessutom gick det inte att utföra renoveringen på andra sätt.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

- 2012-10-12 Föreningens ansökan om byggnadsvårdsbidrag
- 2012-12-18 Länsstyrelsens remiss
- 2013-01-14 Regionmuseets yttrande
- 2013-04-10 Länsstyrelsens beslut om byggnadsvårdsbidrag
- 2013-08-07 Regionmuseets slutbesiktningsprotokoll

Kristianstad 2013-08-08

Jimmy Jublin Alfberg

Regionmuseets E-rapportserie 2013

Kulturmiljö

1. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
2. Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011-2012
4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012
5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012
6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012
9. Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012
10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010
11. Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013
12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008
13. Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012
14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011
15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013
16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

Förkortningar:

AF-antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU-arkeologisk utredning
DK- dokumentation, övrigt

FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD-murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning

PJ- projektrapport
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD-byggn-ark-dokumentation

